

הוראות הובלה, שינוע ואחסנה לצנרת PVC

הוראות לצנרת PVC מסוגי מרים, מריביב, מריפון וחשמל תוצרת פלסים תשתיות.

1. הובלה

- הצינורות יובלו כשהם ארוזים באופן מסודר שימנע מהם נזק.
- רצפת אמצעי ההובלה יהיו חלקים ללא עצמים חדים או אבנים היכולים לפגוע בצינורות.
- וודא כי אין עומס על השקעים של הצינורות.
- מקם צינורות בעלי קוטר גדול בתחתית הערמה.
- מקם צינורות בעלי קשיחות טבעתית או דרג גבוה בתחתית הערמה.
- וודא שחבילות צינורות קשורות היטב.

2. שינוע

- העמסה, פריקה ושינוע הצינורות יעשה בזהירות.
- אין להפיל, לגרור או לגלגל צינורות על הרצפה.
- בהרמת צינורות השתמש ברצועות בד, חבלים או כבלים מרופדים לא מתכתיות.
- רצוי להגן על מזלגות של מלגוזות כדי לא לגרום לנזק לצינורות.
- במידה וצינורות הוכנסו זה בתוך זה לצורך הובלה, הוציא את הצינורות הפנימים לפי ההכסנה.

3. אחסנה באתר

- הצינורות יוחסנו על גבי משטחים ישירים ללא עצמים חדים או אבנים.
- מתחת לערימה שים קרשים (רוחב מינימלי 50 מ"מ) כל 2 מ'.
- רצוי לאחסון צינורות בקטרים ודרגים שונים בערימות נפרדות. במידה ולא ניתן מקם צינורות בעלי קוטר גדול וקשיחות טבעתית או דרג גבוה בתחתית הערמה.
- גובה מירבי לערמה 2 מ'.
- וודא כי אין עומס על השקעים (ראשים) של הצינורות.
- אין לאחסן צינורות או אטמים קרוב למקור חום.
- אין לאחסן צינורות ואטמים במקום שיבואו במגע עם דלקים, שמנים, צבעים ומדללים.
- במקרים של אחסון צינורות מעל שלושה חודשים הגן על צינורות מקרני השמש באמצעות רשתות צל (80%), ברזנט או יריעה מפוליאיתלן באופן שלא תימנע זרימה חופשית של אוויר.
- אטמים יוחסנו במקום מוצל בו הטמפרטורה אינה עולה על 40°C.
- תקופת החסנה מירבית לאטמים 3 שנים.

4. מידע נוסף

מידע נוסף בנושאים אלו ניתן לקבל מתקן ישראלי 884 חלק 2 ותקן ישראלי 532 חלק 2.